



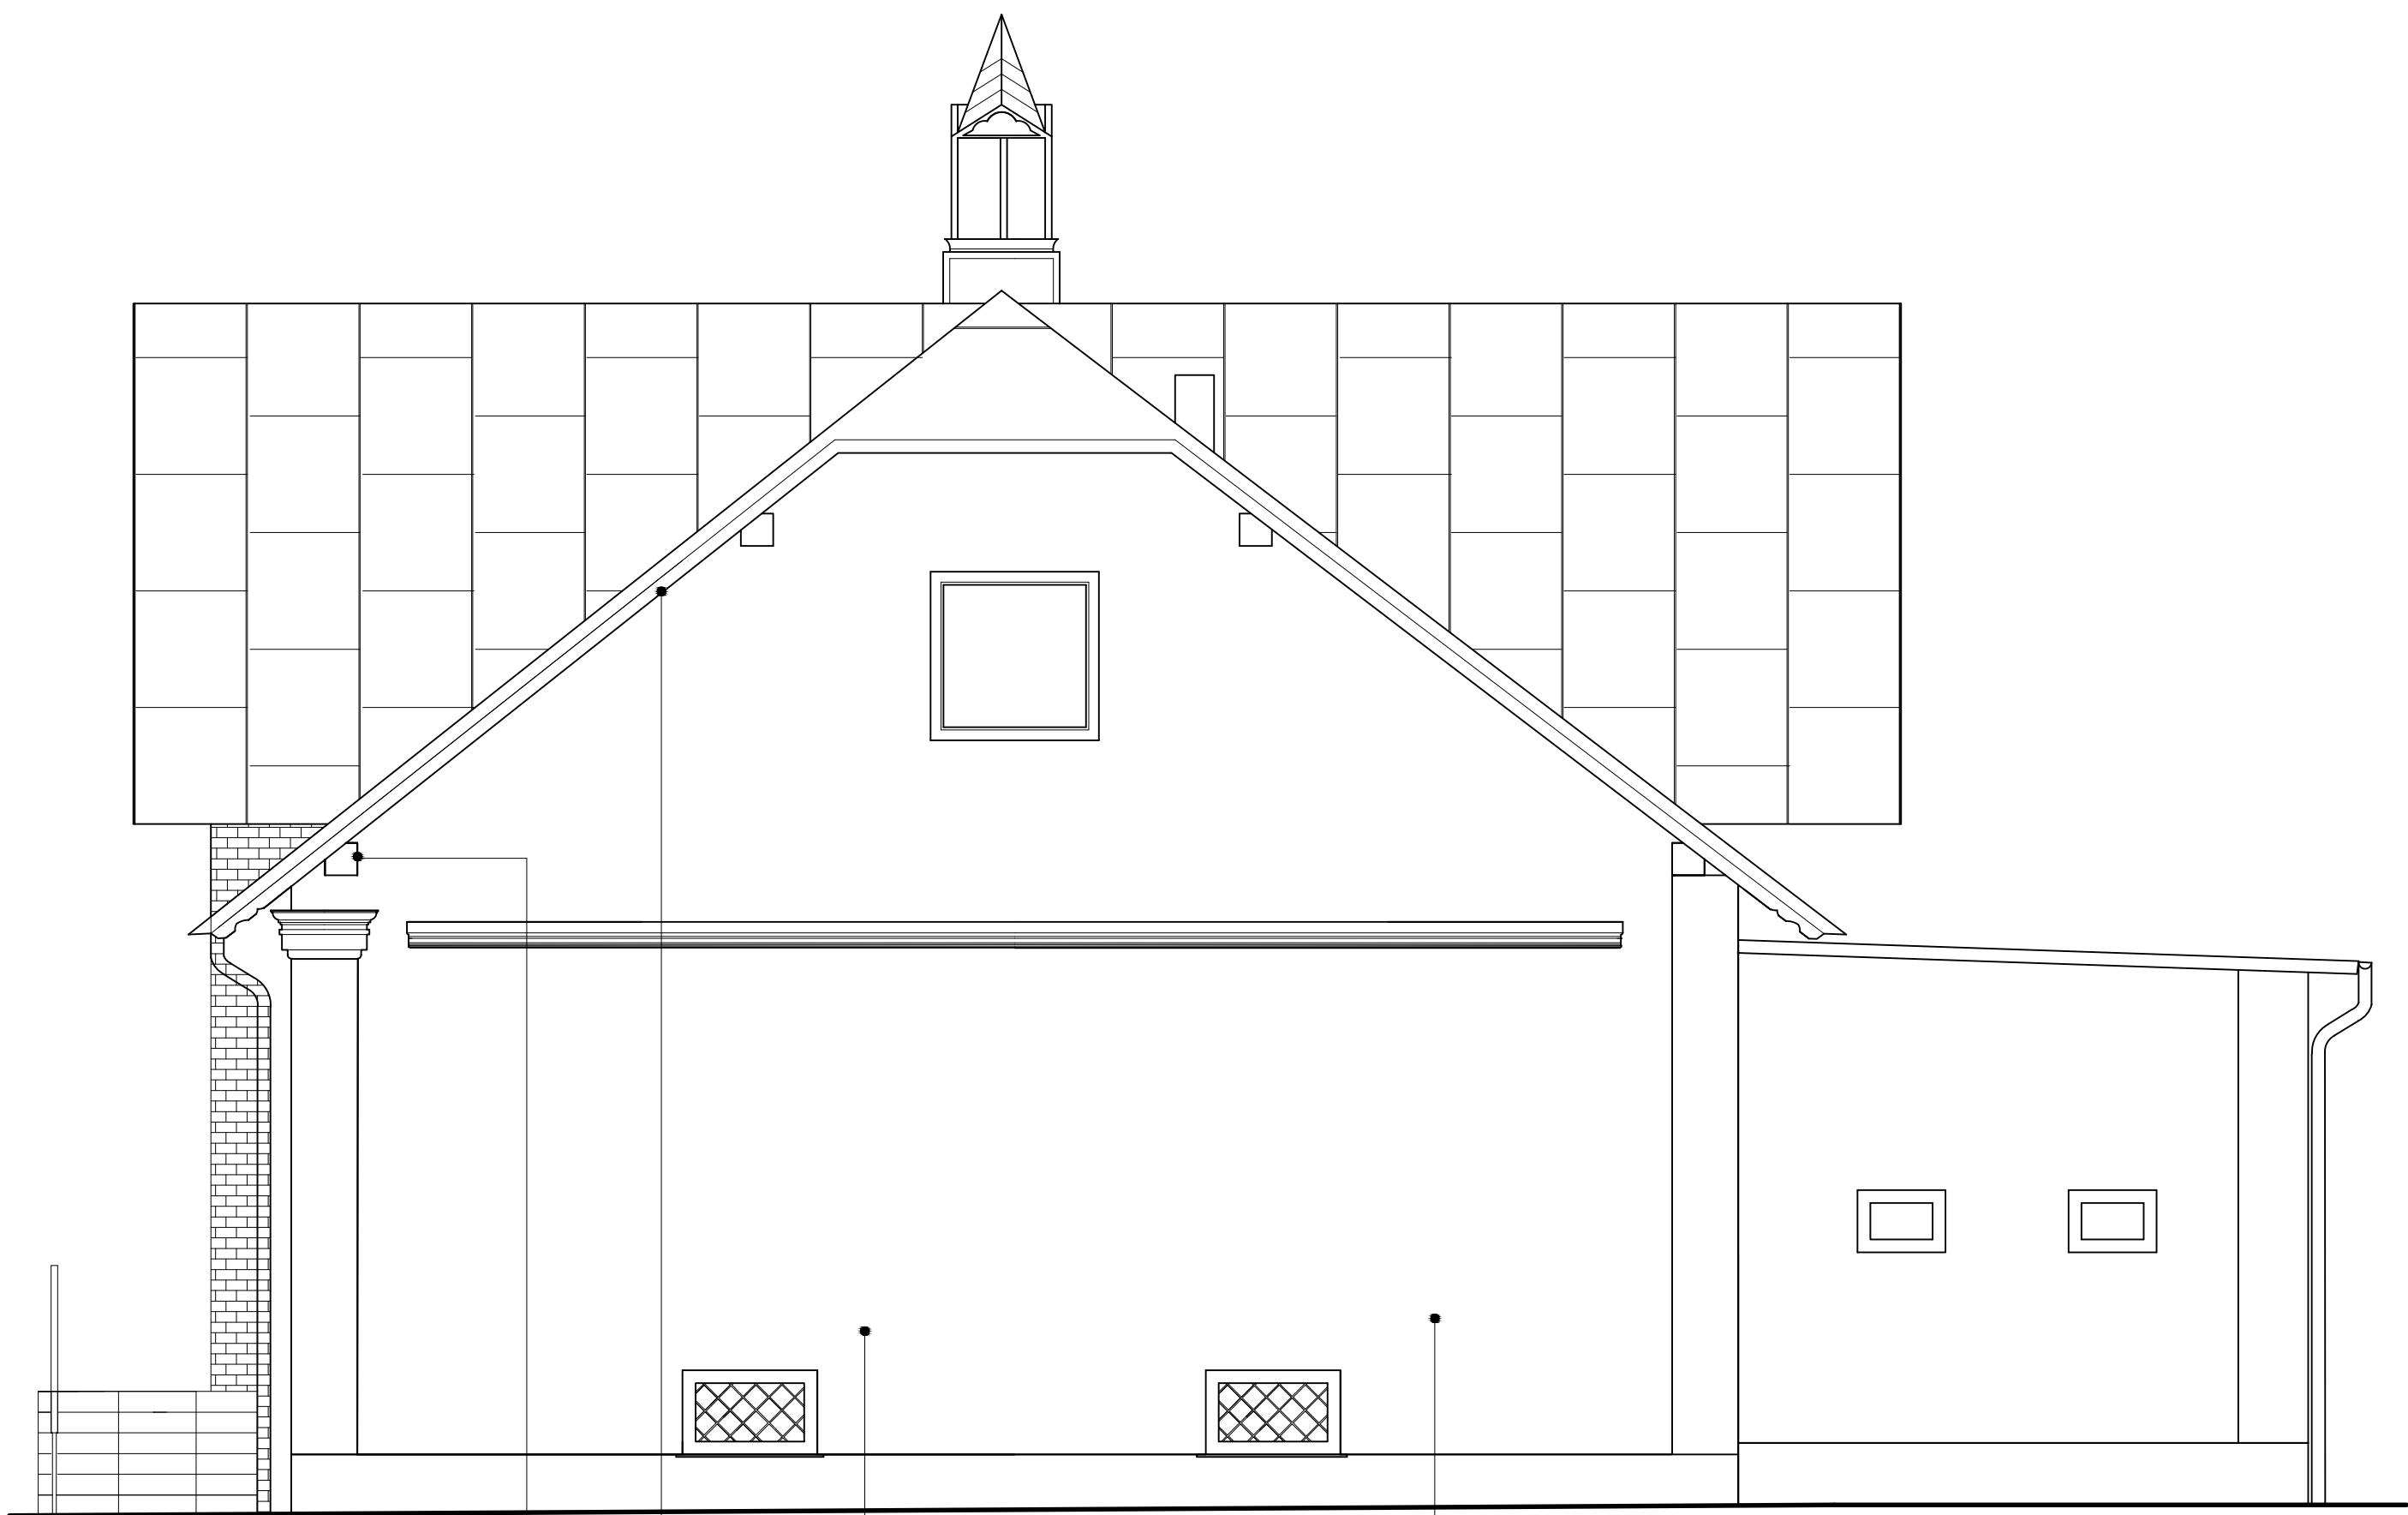

1 2 3 4

ELEWACJA PÓLNOCNO-ZACHODNIA, SKALA 1:50

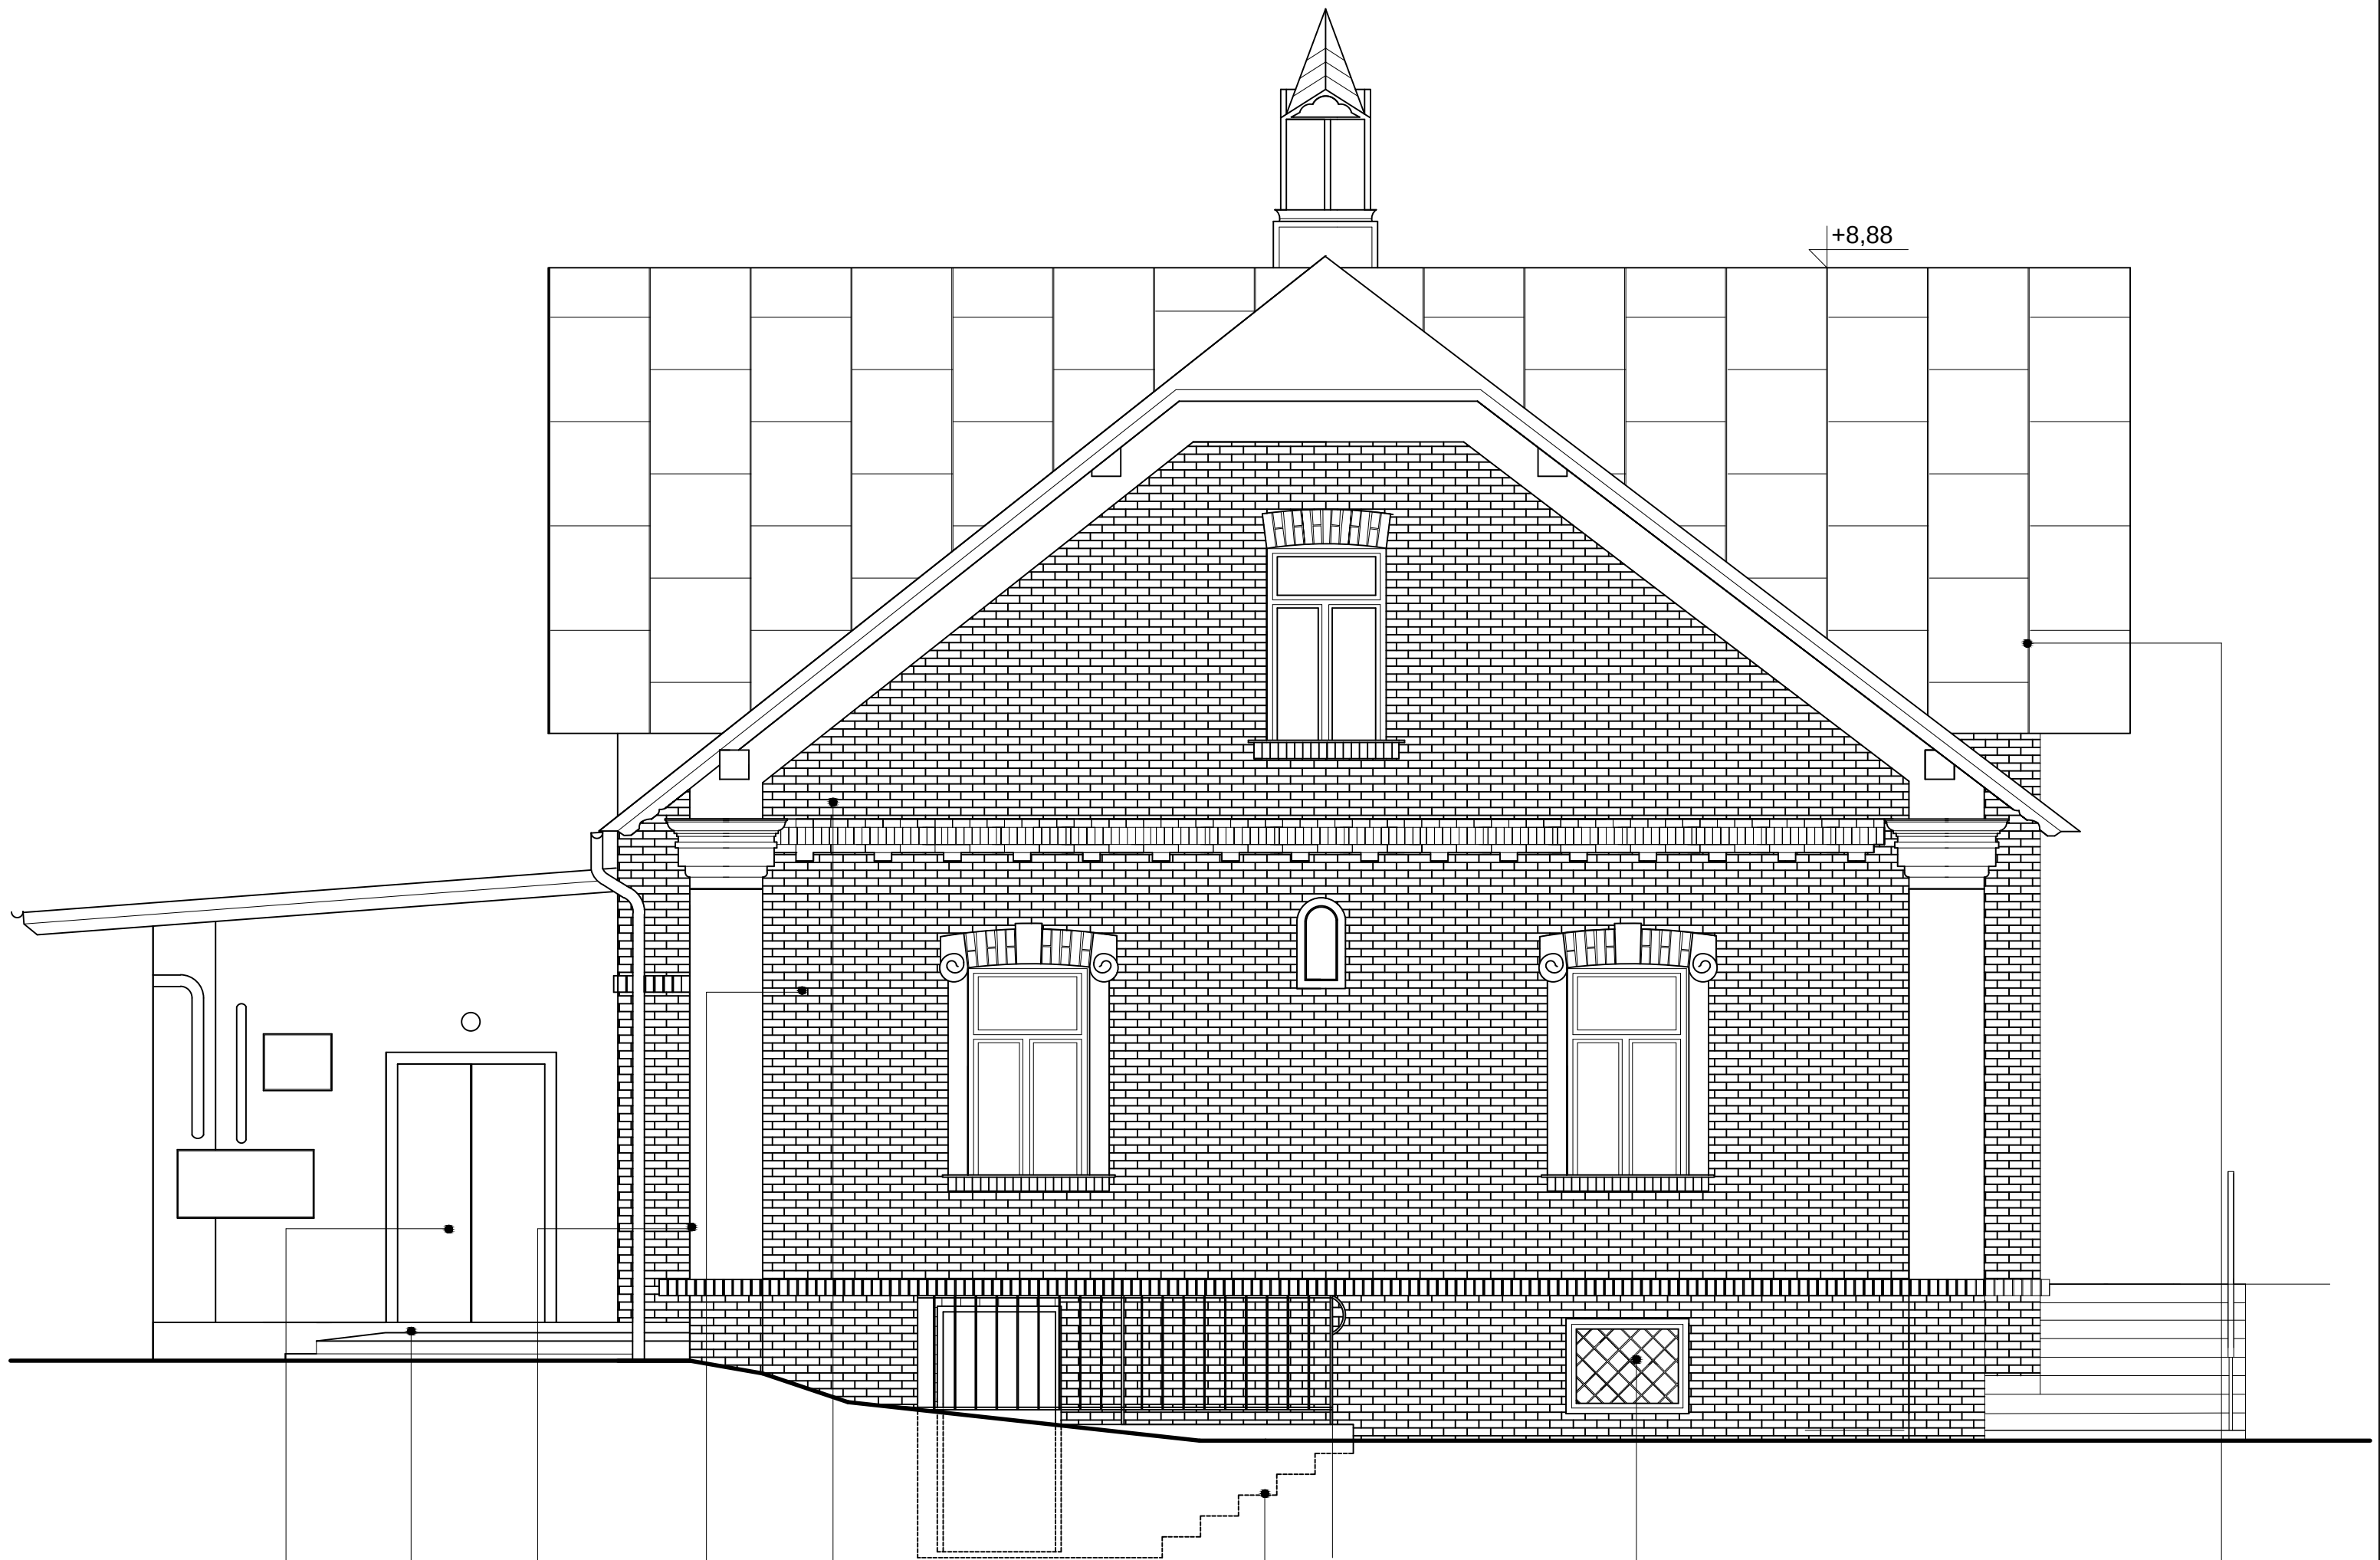

5 6 7 8 9 10 11 12


ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA, SKALA 1:50




Ostatki murlaty wymagają oczyszczenia z przemalowań i uzupełnienia brakujących detali. Po wykonaniu niniejszych czynności należy substancje drewna zabezpieczyć farbami drewnochronnymi w kolorze jasnego brązu.




Ostatki deskowania okapu dachu wraz z krokwią skrajną należy oczyścić i zaimpregnować środkami drewno i ognio chronnymi. W przypadku zbutwienia drewna należy wymienić na nowy.

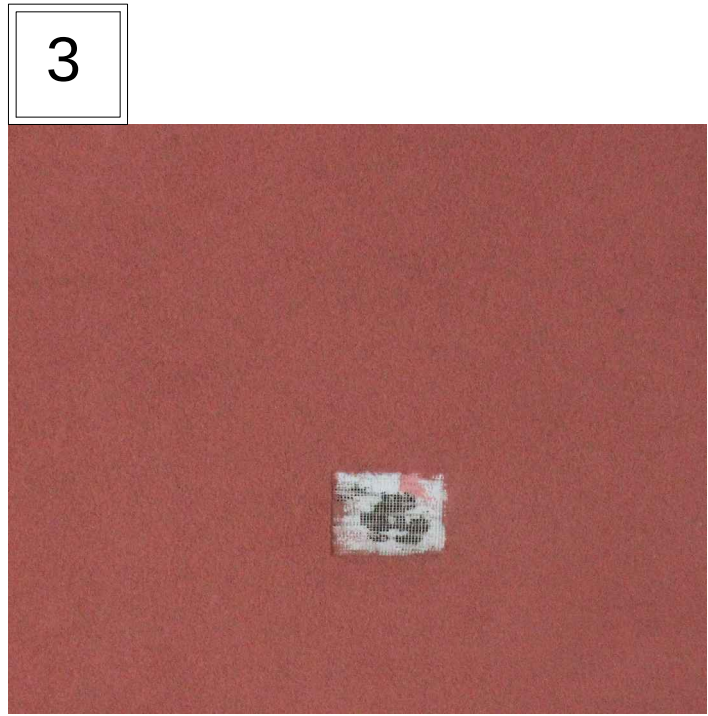

Założyć maskującą kratkę wentylacyjną w celu poprawy estetyki otwory wentylacyjnego .

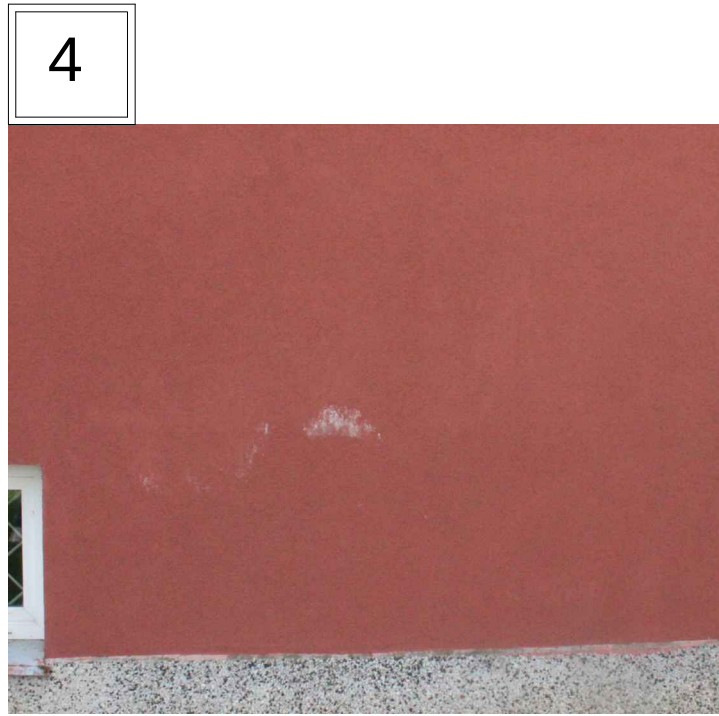

Przebarwienia i obicia na nowej oprawie tynkarskiej słać kolorystycznie nawiązując do istniejącej kolorystyki tynku.

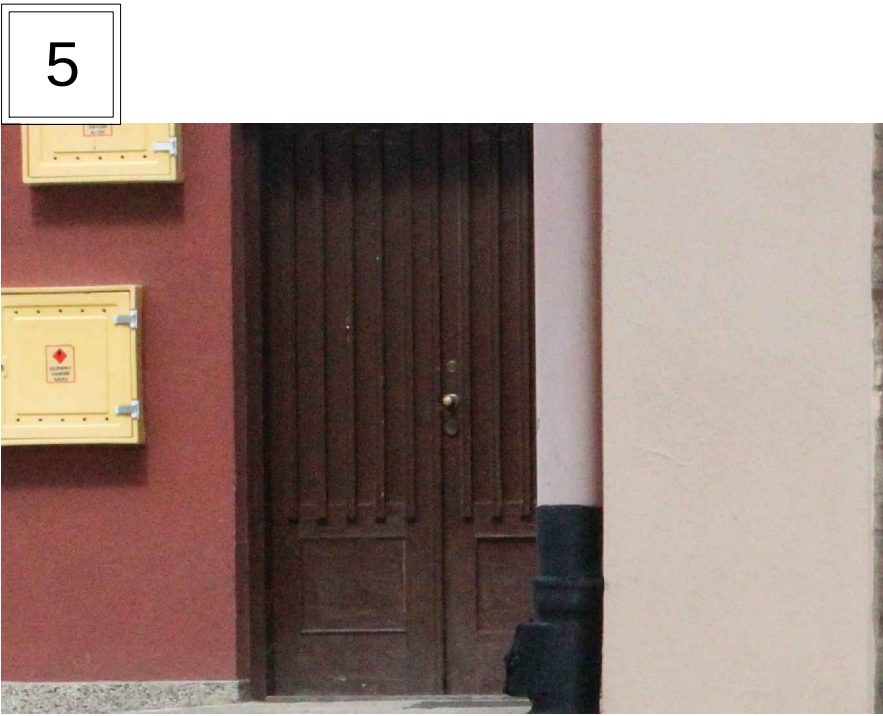


Odczyścić starą nawierzchnię łuszczącej się farby miękkimi szczotkami mosiężnymi. Następnie zabezpieczyć powierzchnie drzwi farbami kryjącymi w kolorze ciemnego brązu.




Istniejący betonowy podestu należy skuć do warstwy stabilnej, następnie wykonać wylewkę betonową i obłożyć płytami piaskowca zgodnie z załączonym rysunkiem (rys. 1).




Wykwity solne i zabrudzenia strefy cokołowej należy odczyścić i słać kolorystycznie, nawiązując do całości kolorystycznej elewacji

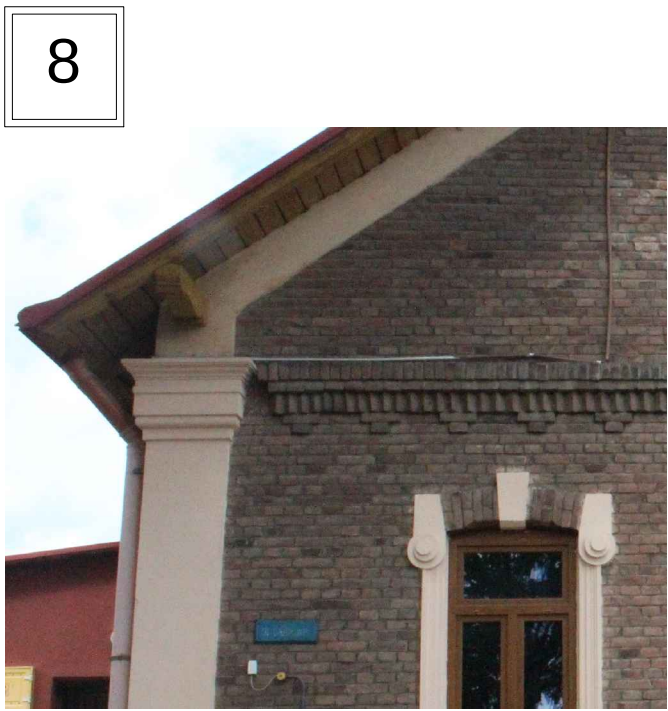


Elewacje z cegły należy odczyścić z zabrudzeń jak również oczyścić spoiny które następnie po scaleniu kolorystycznym należy zabezpieczyć hydrofobowo. Na pilastrach oraz detalach elewacji należy wykonać przecierki i słać kolorystycznie z całością elewacji.

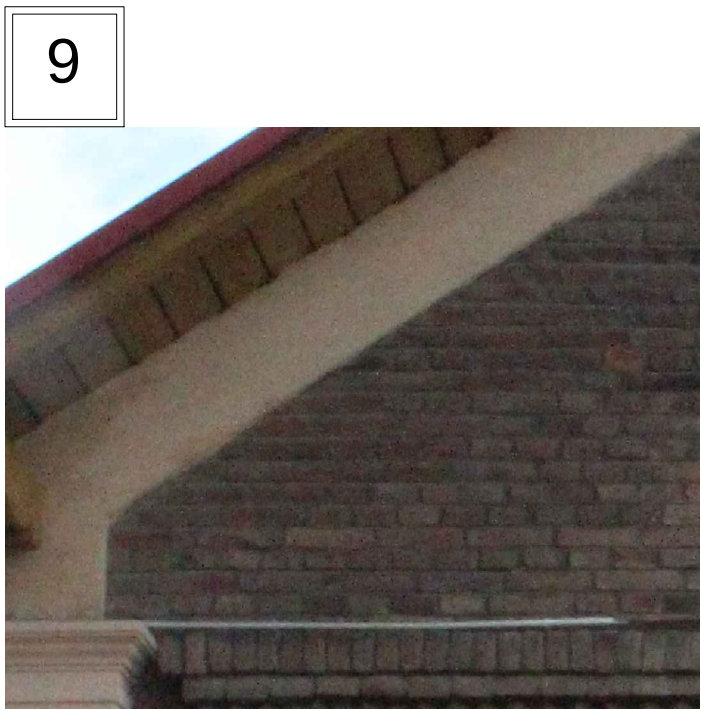


Widoczne okablowanie położone na gzymsie należy przelożyć w korytka dobrane kolorystycznie do elewacji.

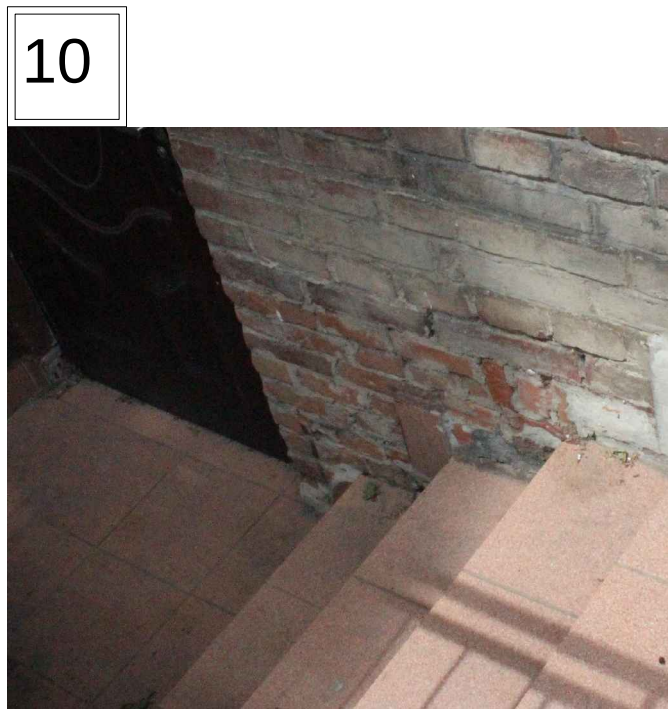

Ściane zejścia do piwnicy należy oczyścić z betonu. Słać kolorystycznie cegły i zabezpieczyć hydrofobowo. Analogicznie postąpić ze spoinowaniem.

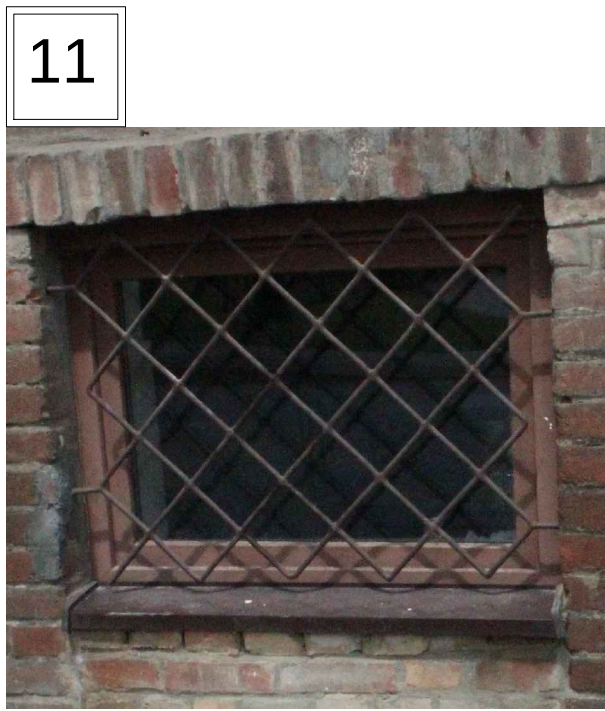

Metalowe zabezpieczenie okien oczyścić ze rdzy i przemalować a następnie pokryć farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemno-brązowym.

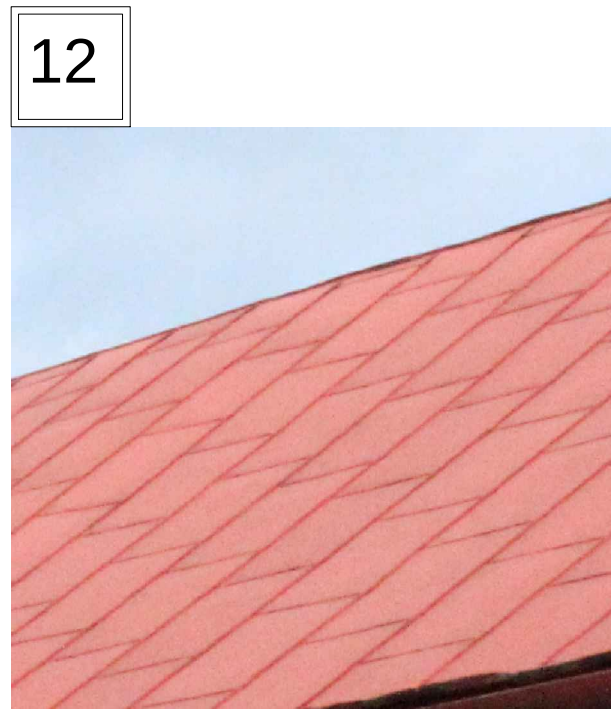

Poszycie blaszane dachu układanego na rąbek stojący, należy odczyścić ze rdzy. Miejsca rozszczelnione zabezpieczyć silikonami dekarскими a następnie całość połaci dachowej przemalować farbami dekarскими.